

二零一四年十月十五日

部份型號須召回以更換煞車系統內之煞車總泵油封或更換墊圈及維修引擎燃料輸送管

皇冠汽車有限公司剛接獲日本廠方通知，部分於本港出售之豐田及 Lexus 型號須進行召回。當中部分豐田型號須進行召回更換煞車系統內之煞車總泵油封，於香港及澳門共涉及 4,294 部汽車。而部分 Lexus 型號須進行召回更換墊圈及維修引擎燃料輸送管，於香港及澳門共涉及 2,494 部汽車。詳情如下：

事項一：更換煞車系統內之煞車總泵油封

型號	出廠年份	涉及的車輛數目 (香港及澳門)
Toyota Noah	2008 年 8 月至 2012 年 3 月	4,257 部
Toyota Crown	2010 年 9 月至 2012 年 3 月	37 部

須召回之部分豐田 Noah (出廠年份為 2008 年 8 月至 2012 年 3 月)及部分豐田 Crown (出廠年份為 2010 年 9 月至 2012 年 3 月) 型號車輛。是次召回是由於煞車系統內之煞車總泵油封有機會滲漏少量煞車液，導致儀錶板上的煞車警示燈亮著。如警示燈亮著，請車主聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心檢查及跟進。經過詳盡檢查後，如有需要，我們會為受影響車主更換煞車加力器。

事項二：更換墊圈及維修引擎燃料輸送管

型號	出廠年份	涉及的車輛數目 (香港及澳門)
Lexus GS300 及 GS450h	2007 年 8 月至 2010 年 6 月	717 部
Lexus ISC	2009 年 4 月至 2010 年 6 月	198 部
Lexus IS250	2007 年 8 月至 2010 年 6 月	1,023 部
Lexus LS460	2007 年 8 月至 2010 年 6 月	260 部
Lexus LS600h	2007 年 4 月至 2010 年 7 月	296 部

須召回之部分 Lexus GS300 及 GS450h (出廠年份為 2007 年 8 月至 2010 年 6 月)·Lexus ISC (出廠年份為 2009 年 4 月至 2010 年 6 月)·Lexus IS250 (出廠年份為 2007 年 8 月至 2010 年 6 月)·Lexus LS460 (出廠年份為 2007 年 8 月至 2010 年 6 月) 及 Lexus LS600h (出廠年份為 2007 年 4 月至 2010 年 7 月)型號車輛。是次召回之主要原因與引擎燃料輸送管有關。部份引擎燃料輸送管於生產時，燃料輸送管的塗層微粒可能黏附於燃料輸送管與燃料壓力感應器之間的墊圈座，而影響墊圈密封表現，導致汽車行駛時有機會出現燃料滲漏。駕駛者或乘客有機會於車輛行駛或汽車剛啟動時嗅到持續的燃油氣味，如發生以上情況，請聯絡本公司職員以安排座駕返回維修中心檢查及跟進。

皇冠汽車稍後會以電話或書面形式聯絡有關型號汽車之客戶，並按照廠方指引進行跟進。如客戶有任何查詢，歡迎致電查詢熱線 2880 4988 (豐田) / 2880 4922 (Lexus) 或於辦公時間內致電以下豐田或 Lexus 維修中心：

豐田:

北角	2880 1555	香港仔	2820 5153
九龍灣總行	2821 7321	荃灣	2823 3200
沙田	2825 5222	元朗	2880 4400

Lexus:

北角	2880 1551	葵涌	2880 4900
----	-----------	----	-----------



PRESS RELEASE
新聞稿

傳媒查詢：

皇冠汽車有限公司

黃樂妍小姐 (Ms. Nora Wong)

電話：2880 1357

傳真：2811 1464

電郵：nora.wong@crown-motors.com

王穎雯小姐 (Ms. Haze Wong)

電話：2880 1475

傳真：2811 1464

電郵：haze.wong@crown-motors.com